	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Boletín técnico</b>		
	<b>Tema: Problema potencial de la exhibición con los soportes lógico inalterable 04.02.25 y 04.02.26</b>	TB018-SP	Rev: 1
		Prioridad: 1	
			Página 1 de 2

## Problema:

El transmisor se trabará y llegará a no ser funcional si la línea 1 exhibición excede 13 caracteres en longitud al usar los soportes lógico inalterable lanza 04.02.25 y 04.02.26.

## Resolución/Workaround


Los siguientes son una lista de resoluciones y workarounds (trabajar alrededor) de este problema.

1. Lanzamiento 04.02.27 de los soportes lógico inalterable que fue lanzado encendido El 15 de abril corrige este problema.
2. Un 'workaround' para este problema apagado el transmisor, desenchufe la cabeza del sensor del cable del transmisor localizado en la cabeza del sensor, y después tape (enchufe) el transmisor. El transmisor estará no más bloqueado (cerrado) y las unidades del flujo puede ser cambiado a las unidades alternas del frente panel del transmisor o usando uno de los programas utilitarios. Entonces, reinstale la cabeza del sensor al cable del transmisor.
3. Un segundo workaround es reajustar el transmisor con los ajustes originales (defaults) cerrando el transmisor apagado y después encendido mientras que oprime la llave (tecla) de la salida (exit) hasta que el transmisor comience.

Si ustedes tienen preguntas, por favor de llamar aydua tècnica.

Los encargados de la unidad de negocio deben remitir esta información a sus representantes como apropiados.

Código de la prioridad			
1	Edición o sistema de seguridad no funcionará	2	El problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Datos / lecturas erráticos	4	Agregaron la característica de producto
5	La mejora del producto		

	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Boletín técnico</b>		
	Tema: Problema potencial de la exhibición con los soportes lógico inalterable 04.02.25 y 04.02.26	TB018-SP	Rev: 1
		Prioridad: 1	
			Página 1 de 2

## Historia del cambio del documento

Fecha	Revisión	Cambiado cerca	ECO #	Descripción del cambio
1Mayo08	1	Markoja	E09-0001	Lanzamiento inicial

Código de la prioridad			
1	Edición o sistema de seguridad no funcionará	2	El problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Datos / lecturas erráticos	4	Agregaron la característica de producto
5	La mejora del producto		